

### 扣點缺失照片表

拍攝日期：99.02.23

計畫（或）工程名稱：老舊校舍第二期新建工程



說明

工地現場材料堆放雜亂、廢棄物未處理。



說明

施工鷹架未設置防護網。

### 扣點缺失照片表

拍攝日期：99.02.23

計畫（或）工程名稱：老舊校舍第二期新建工程



說明

混凝土完成面蜂窩現象甚多、表面粗糙、平整度不足。



說明

A棟3樓梁底主筋與箍筋未依規定綁紮固定。

### 扣點缺失照片表

拍攝日期：99.02.23

計畫（或）工程名稱：老舊校舍第二期新建工程



說明

柱之箍筋彎鉤未平均散置於柱之四角。




說明

部分模版品質不良、老舊。

### 扣點缺失照片表

拍攝日期：99.02.23

計畫（或）工程名稱：老舊校舍第二期新建工程

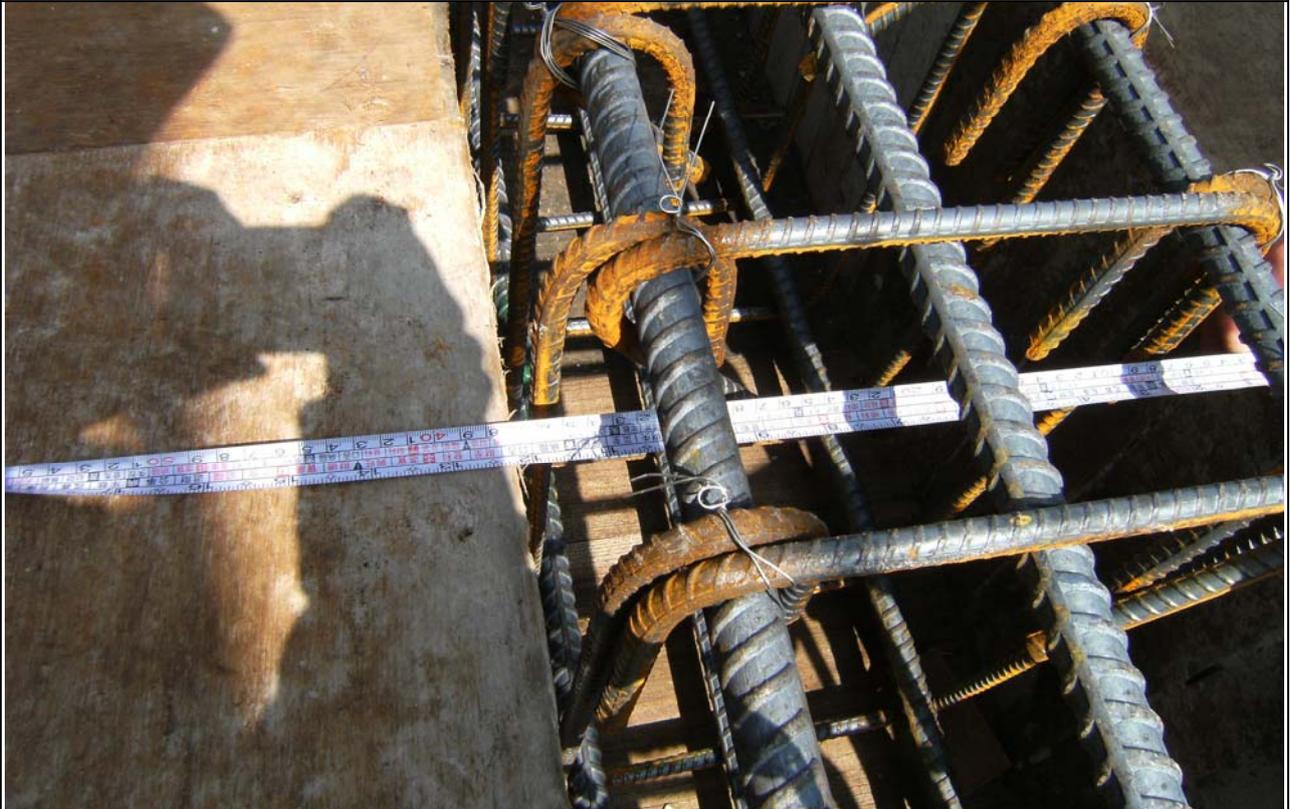

說明

A 棟 3 樓梁組模尺寸不正確，梁寬度應為 40 公分，經量測僅有 37 公分。



說明

牆柱組模採 3 層模構造，不合規定要求之 4 層模構造。